

2 相微步進小型驅動器

2 PHASE MICRO STEP DRIVER

EXD2020M-N 使用說明書

V1.0_C100518

產品內容確認：

- | | | |
|------------------------------|-------|-----|
| 1、 驅動器本體 | ----- | × 1 |
| 2、 使用說明書 | ----- | × 1 |
| 3、 4 PIN 莫示端子 PITCH (2.54mm) | ----- | × 1 |
| 4、 4 PIN 歐規端子 PITCH (5.0mm) | ----- | × 1 |
| 5、 8 PIN 歐規端子 PITCH (5.0mm) | ----- | × 1 |

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品使用前，請詳閱此使用說明書之相關規格及注意事項
並請妥善保存，以便隨時查閱

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


產品特點：

- ◎ 小型輕量、不發熱
- ◎ 高性能、低價格
- ◎ 微步進、單極性步進馬達驅動器
- ◎ 高速光隔離信號入力，不易受雜訊干擾
- ◎ 具單／雙脈波信號入力切換、自動電流下降功能
- ◎ 解析度：200、400、800、1600 PULSE／REV

規格：

- ◎ 輸入電源 DC24V～36V，2.5A 以上
- ◎ 驅動電流 0.5A～2.0A／相
- ◎ 使用環境溫度：0～40℃
- ◎ 重量：約 150 g

輸出／入信號說明：

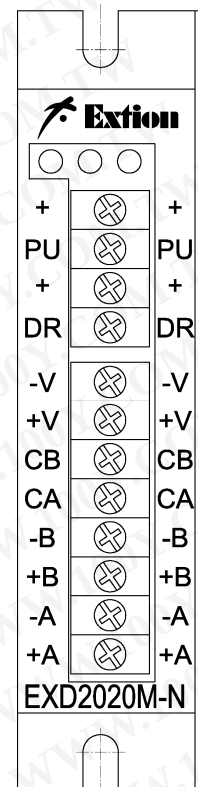

接頭	功能	IN／OUT	功能說明	
TB1	+	IN	1P (單脈波)：脈波信號輸入	
	PU		2P (雙脈波)：CW (順時針) 方向脈波信號輸入	
	+	IN	1P (單脈波)：方向信號；「OFF」時：CW，「ON」時：CCW	
	DR		2P (雙脈波)：CCW (逆時針) 方向脈波信號輸入	
TB2	0V	IN	驅動器電源輸入，DC24V ± 20%，3A 以上	
	+24V			
	CB	OUT	馬達輸出接線 TAMAGAWA (ORIENTAL)	白
	CA			黃
	-B			藍
	+B			紅
	-A			綠
	+A			黑
TB3	H+	IN	「ON」：使馬達成為無激磁狀態 (FREE) 「OFF」：馬達正常激磁狀態 (有保持力)	
	H-			
	T+	OUT	激磁相原點輸出 (NPN 輸出)，每 7.2 度輸出一次 相原點時輸出 "ON"，其餘 "OFF"	
	T-			

※關於輸出／入信號的「ON」、「OFF」

輸入：「ON」係指驅動器內部的「光耦合器」為通電狀態，「OFF」係指驅動器內部的「光耦合器」為非通電狀態。不做任何連接時則呈現「OFF」。

輸出：「ON」係指驅動器內部的「晶體」為通電狀態，「OFF」係指驅動器內部的「晶體」為非通電狀態。

LED 燈說明：

PWR	電源指示燈	驅動器接受電源投入（DC24V～36V）時，此燈點亮
TIM	相原點指示燈	電源投入時此燈點亮，此後運轉每間隔 7.2 度點亮一次
MOV	運轉指示燈	隨脈波訊號 ON/OFF，此燈隨之亮/滅

指撥開關設定說明：

NO：	功能模式	位置	作用	位置	作用
1	輸入信號方式	2P	雙脈波方式	1P	單脈波方式
2、3	步進角設定	M1、M3	200PULSE/REV	M1、M4	800PULSE/REV
	步進角設定	M2、M3	400PULSE/REV	M2、M4	1600PULSE/REV
4	自動電流降低	A.C.D	動作	OFF	不動作
5	自我測試	OFF	正常使用	TEST	測試（約 75PPS）

電流對應表：

SW：	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
RUN (A)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
STOP (%)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100


※脈波信號停止後約 0.1 秒，自動電流下降功能啟動，電流下降為 STOP 旋鈕之設定比例值
 （STOP 電流＝RUN 電流設定值×STOP 設定％）

※關於脈波信號輸入


- 脈波信號停止時，請務必使光耦合器為「OFF」。
- 在 2P（雙脈波）時，請勿同時使 CW 脈波及 CCW 脈波信號為「ON」。
- 運轉方向切換請於脈波信號停止時（光耦合器為「OFF」時）進行。

輸出/入介面圖：


※PU、DR 介面圖

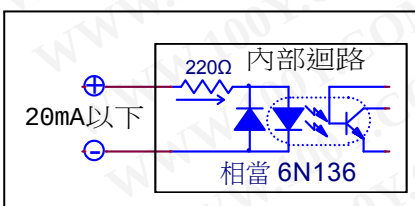

※H、OFF 介面圖

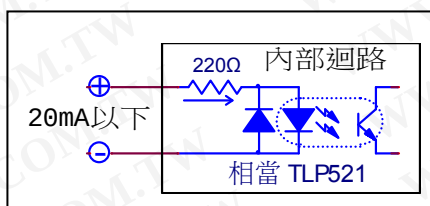

※TIM 介面圖

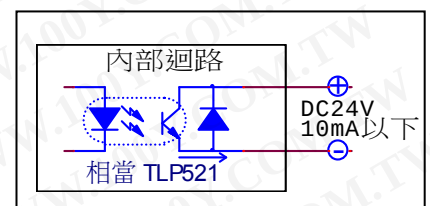

※ 脈波信號輸入最大應答周波數：100Kpps


※關於電源

請準備足以供給“電源輸入電流”之電源。
電源容量不足時，可能發生以下異常情形：

- 高速運轉時，馬達無法正常運轉。
- 馬達的起動、停止遲緩。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

接線圖：

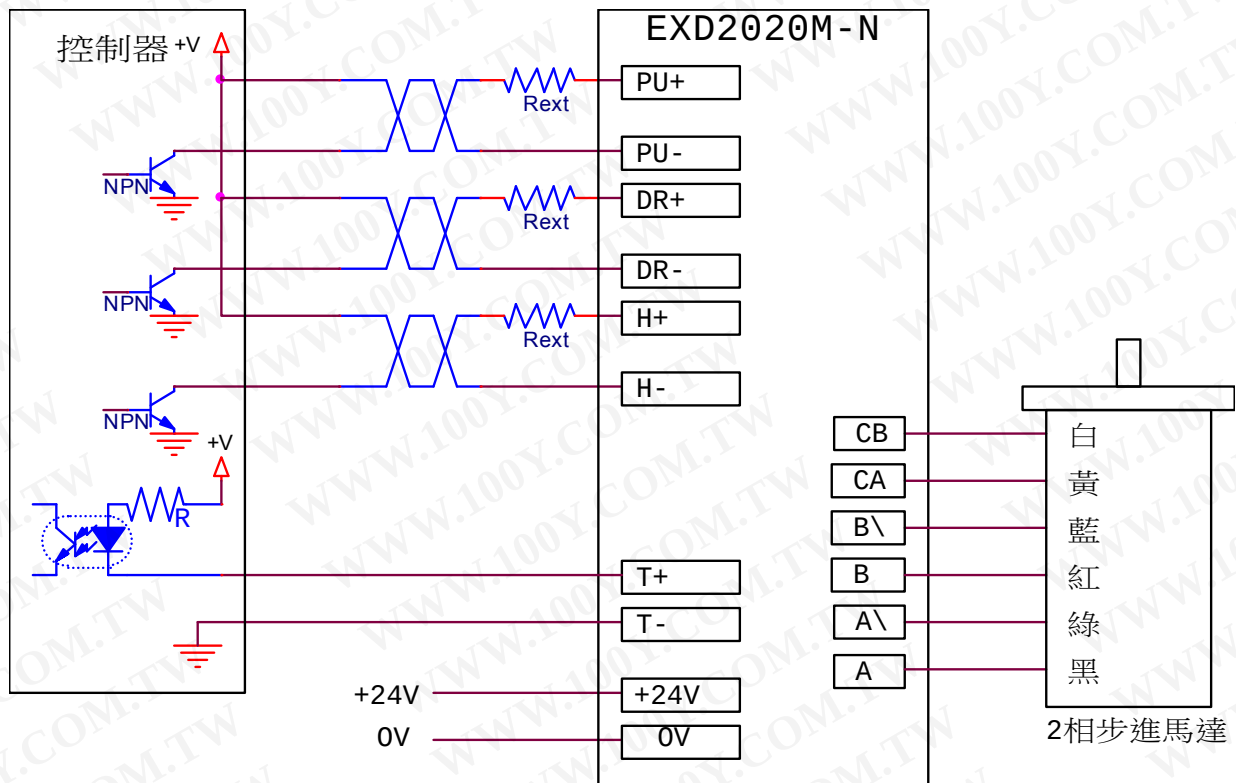

PS:


- 外部限流電阻 R_{ext} ，電阻值是依 '+V' 電壓大小而定
當+V=DC5V時 ---- $R_{ext}=0\Omega$ （不用外加限流電阻）
當+V=DC12V時 ---- $R_{ext}=680\sim 1K\Omega$ ，1 / 4W 以上
當+V=DC24V時 ---- $R_{ext}=1.5K\sim 2K\Omega$ ，1 / 4W 以上
- 外加限流電阻 R_{ext} 時，請將 R_{ext} 直接加裝於驅動器端子側，以降低受干擾機會

※配線注意事項


- 信號線請使用雙絞線(AWG24 以上)，長度請控制於 2m 以內。
- 請注意：脈波線越長可傳送的頻率數越低。
- 馬達線(延長時)、電源線請使用 AWG22 以上線材，接地線請用 AWG18 以上線材。
- 請以單點接地方式進行驅動器與控制器的接地。
- 信號線請遠離動力線(電源線、馬達線) 10cm 以上配線，並且勿與動力線使用同一管路配線或與其綁在一起。

外型尺寸圖：

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

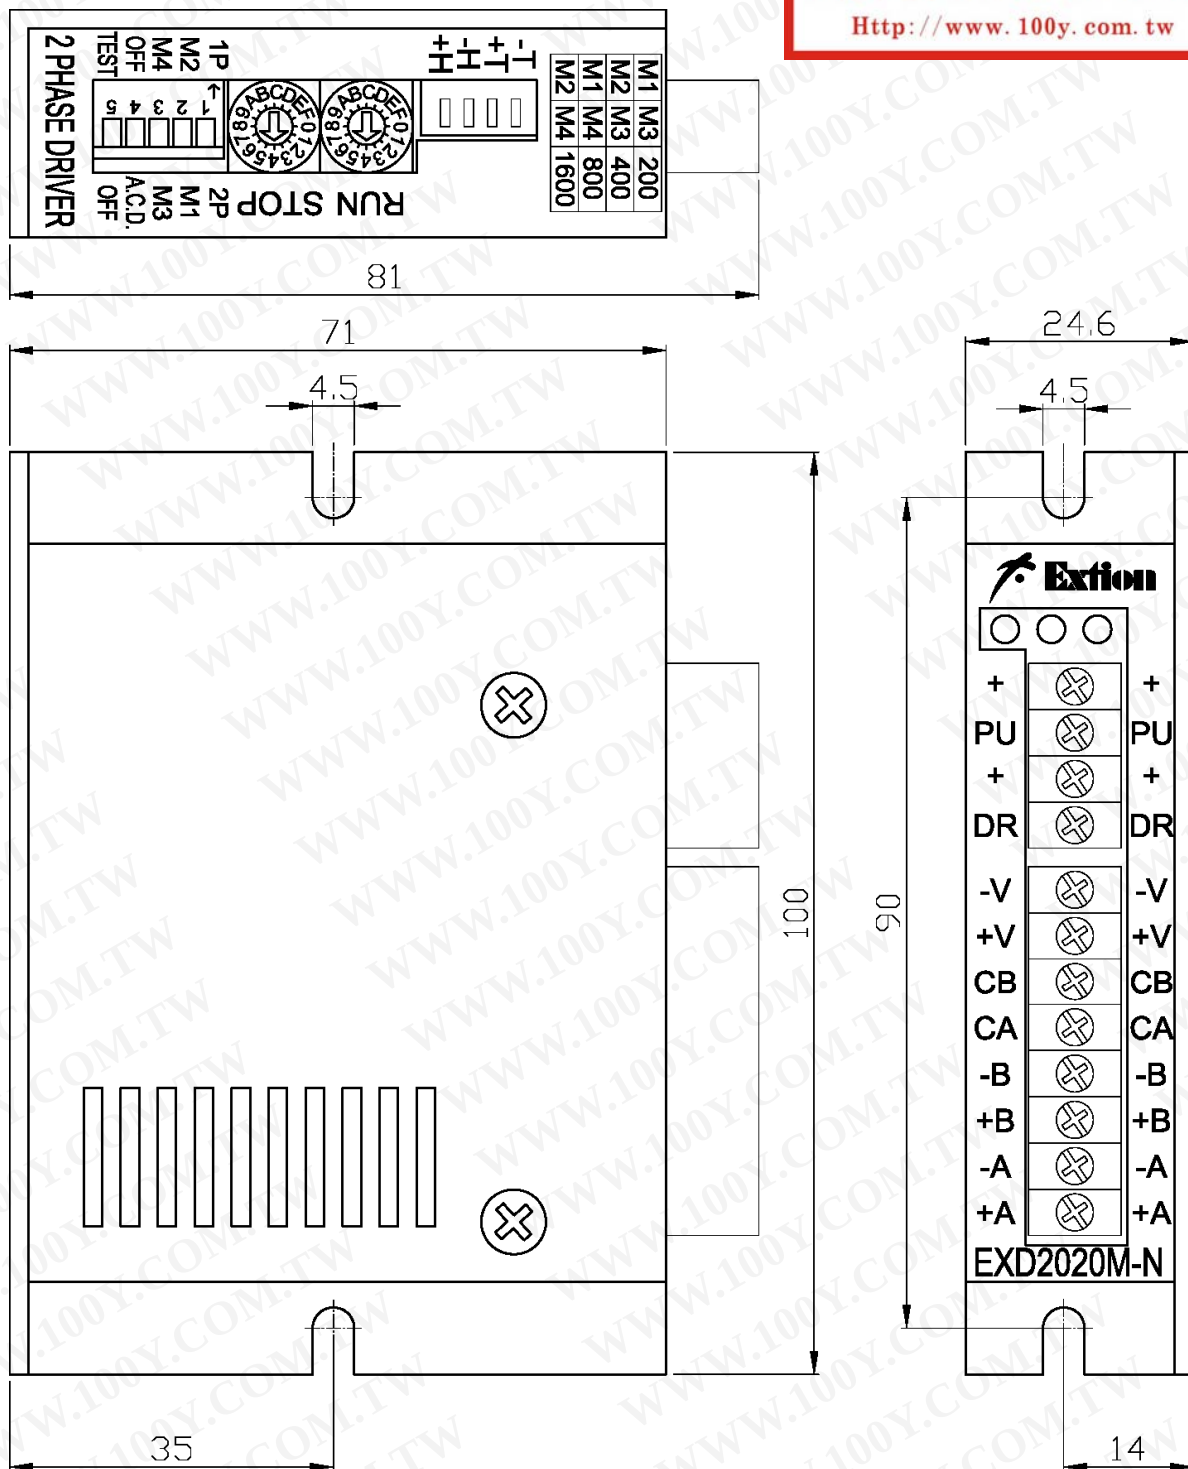

脈波信號輸入波形：

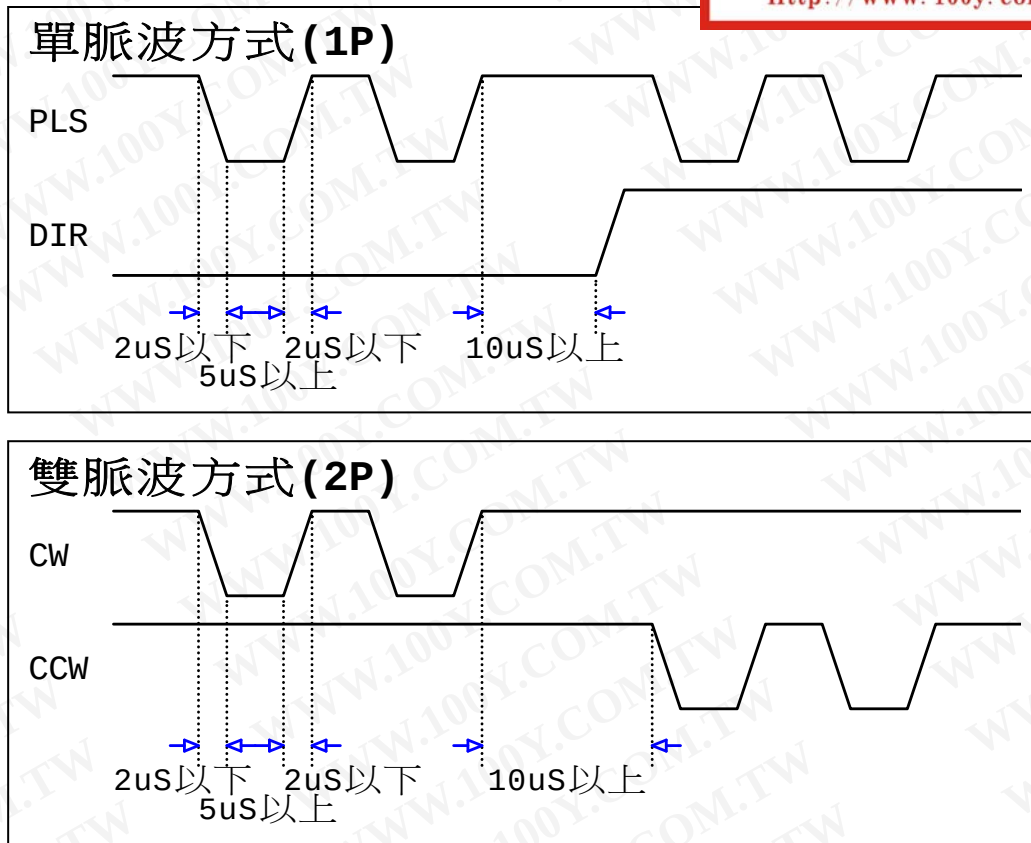

※常見問題與問題排除

※常見問題現象	※現象可能原因	※問題排除方法
◎馬達運轉不順、抖動	1、馬達線接觸不良 2、馬達線接線順序錯誤 3、加減速太快	1、檢查馬達接線端子或延長線焊點 2、檢查馬達線對應順序 3、檢查自起動頻率及加減速時間設定
◎單方向運轉	1、正逆轉信號未投入 2、脈波形式未對應	1、檢查控制器和驅動器接線是否正確 2、控制器和驅動器脈波形式必須相同 (必須同時為 1P 或同時為 2P)
◎定位不準或失步	1、加減速太快 2、運轉速度太快 3、雜訊干擾	1、檢查自起動頻率及加減速時間設定 2、降低運轉速度 3-1、訊號線使用隔離線，隔離網接 GND 3-2、外部限流電阻置放於驅動器側 3-3、於干擾源加裝火花消除器或飛輪二極體
◎馬達運轉方向相反	1、正 / 反轉脈波對調 2、馬達線 A、A\對調	1、正 / 反轉脈波對調 (脈波為 2P 時適用) 2、馬達線 A、A\對調 (脈波為 1 / 2P 時皆適用)
◎電源燈不亮	1、輸入電源規格不符 2、輸入電源正 / 負反接	1、檢查驅動器電源端子之電壓狀態 2、電源正 / 負修正，若仍不亮，請送修