

sanwa



RD700
RD701


DIGITAL MULTIMETER

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

取扱説明書



目 次

[1] 安全に関する項目	※はじめに必ずお読みください。	
1-1	警告マークなどの記号説明	1
1-2	安全使用のための警告文	1
1-3	最大過負荷保護入力値	2
[2]	用途と特長	3
[3]	各部の名称	4
[4]	機能説明	
4-1	ファンクションスイッチ	5
4-2	オートパワーオフ	5
4-3	電池消耗警告表示	5
4-4	測定機能選択：SELECT	5
4-5	レンジホールド：RANGE	5
4-6	データホールド：HOLD	6
4-7	最大値ホールド：MAX 	6
4-8	リラティブ測定（相対値測定）： Δ REL	6
4-9	誤挿入警報	6
4-10	用語	6
[5]	測定方法	
5-1	始業点検	8
5-2	電圧/周波数測定	9
5-3	アダプター測定	11
5-4	抵抗測定/静電容量測定/ダイオードテスト/ 導通チェック	12
5-5	温度測定	16
5-6	電流測定	17
[6]	保守管理について	
6-1	保守点検	19
6-2	校正	19
6-3	内蔵電池および内蔵ヒューズ交換	19
6-4	保管について	20

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【7】アフターサービス

- 7-1 保証期間について 21
- 7-2 修理について 21
- 7-3 お問い合わせ 22

【8】仕 様

- 8-1 一般仕様 23
- 8-2 測定範囲および精度 24

※保証書は最終ページにあります。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

【1】 安全に関する項目 ※はじめに必ずお読みください。

このたびはデジタル・マルチメータRD700またはRD701型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。

本文中の“△警告”の記載事項は、やけどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。

1-1 警告マークなどの記号説明

本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について

△：安全に使用するための特に重要な事項を示します。

- ・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
- ・注意文は本器を壊すおそれのあるお取扱や測定に対しての注意文です。

△：高電圧が印可されることがあり危険なため触らないでください。

⊥：グラウンド

—|—：ダイオード

⊞：ヒューズ

•))：ブザー

≡：直流(DC)

⊕：コンデンサ

～：交流(AC)

Ω：抵抗

⊞：二重絶縁または強化絶縁

1-2 安全使用のための警告文

△ 警告

以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用するには必ずお守りください。

1. 6kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。
2. AC33Vrms(46.7Vpeak)またはDC70V以上の電圧は人体に危険なため注意すること。
3. 最大定格入力値(1-3参照)を超える信号は入力しないこと。
4. 最大過負荷入力値を超えるおそれがあるため、誘起電圧、サージ電圧の発生する(モータ等)ラインの測定はしないこと。
5. 本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れていたりしている場合は使用しないこと。

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力電子(上海) 86-21-54151736

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

6. ケースまたは電池ふたを外した状態では使用しないこと。
7. ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用すること。
ヒューズの代用品を用いたり、短絡したりすることは絶対にしないこと。
8. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
9. テストリードは最初に接地側(テストリードの黒)を接続し、はなす場合は最後に接地側をはなすこと。
10. 測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えたり、プラグを他の端子へ差し換えたりしないこと。
11. 測定ごとのレンジおよびファンクション確認を確実に行うこと。
12. 本器または手が水等でぬれた状態での使用はしないこと。
13. 強力な電磁波を発生するもの、帯電しているものの近くでは使用しないこと。
14. テストリードは指定タイプのものを使用すること。
15. 電池交換およびヒューズ交換を除く修理・改造は行わないこと。
16. 年1回以上の点検は必ず行うこと。
17. 屋内で使用すること。

1-3 最大過負荷保護入力値

ファンクション	入力端子	最大定格入力値	最大過負荷保護入力値
V	V/Hz/ ADP/	DC・AC 1000V	1050V rms, 1450Vpeak
ADP	Ω / \bullet / \gg / \rightarrow / \vdash /	DC・AC 400mV	600V DC/AC rms
Ω / \bullet / \rightarrow / \vdash / TEMP	TEMP ・	Δ 電圧・電流 入力禁止	
Hz	COM	20VAC rms	
μ A・mA	μ A/mA COM	DC・AC 400mA	0.63A/500V Fuse IR 200kA
A	A COM	DC・AC 10A (10A連続測定可能)	12.5A/500V Fuse IR 20kA

【2】用途と特長

2-1 用途

本器は弱電回路の測定用に設計された、携帯用デジタル・マルチ・メータです。小型通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池などの測定はもちろん、付加機能を使って回路分析などに威力を発揮します。

2-2 特長

- IEC61010に準拠した安全設計で、電流端子には誤挿入警報付き
- 数値が大きく見易い液晶
- ホルスタ付きで製品を保護
- ADP(アダプタープローブ専用の)ファンクションを装備
- 400mVレンジは1000MΩの高入力抵抗
- 周波数測定および温度測定(Kタイプ)
- 500nF～3000 μ Fのワイドな静電容量測定や相対値測定(RELATIVE)
- 最大値ホールド
- 真の実効値(RD701)

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【4】機能説明

4-1 ファンクションスイッチ

このスイッチを回して電源のON/OFFと“V \equiv /V \sim /Hz/ADP/ $\Omega \cdot \bullet$)/ \rightarrow ・ \rightarrow ・ \rightarrow /TEMP/ μ A/mA/A”のファンクションを切り換えます。

4-2 オートパワーオフ

電源ON時からスイッチやボタン操作が行われないうち、約30分後に自動的に電源が切れ表示が全て消えます。

復帰する場合はいずれかのボタンを押すか、被測定物を一度DMMから離してファンクションスイッチをOFFにします。再度測定対象に合わせてファンクションスイッチを設定し、被測定物を接続してください。

この機能を解除するには、SELECTボタンを押したままファンクションスイッチを回し、電源をONにしてください。

4-3 電池消耗警告表示

内蔵電池が消耗し電池電圧が約2.4V以下になったときには、表示器に BAT マークが表示されます。点滅または点灯したときには、新しい電池と交換してください。

4-4 測定機能選択：SELECT

SELECTボタンを押す(\rightarrow)と、ファンクションは以下のように切り換わります。

- ・ADP/ μ A/mA/Aの場合： $\equiv \rightarrow \sim \rightarrow \rightarrow$
- ・ $\Omega \cdot \bullet$)/ \rightarrow ・ \rightarrow ・ \rightarrow の場合： $\Omega \rightarrow \bullet \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \Omega$
- ・TEMPの場合： $^{\circ}\text{C} \rightarrow ^{\circ}\text{F} \rightarrow ^{\circ}\text{C}$

4-5 レンジホールド：RANGE

RANGEボタンを押すとマニュアルモードとなり、レンジが固定されます。(表示器から‘AUTO’が消えます。)マニュアルモードになると、このボタンを押すたびにレンジが移動しますので、表示器の単位と小数点の位置を確認しながら適正レンジを選択してください。オートレンジに復帰させる場合は、このボタンを1秒以上押ししてください。(表示器に‘AUTO’が点灯します。)

備考：周波数測定および容量測定時にはマニュアルレンジへの切り換えはできません。

4-6 データホールド：HOLD

HOLDボタンを押すと、その時点の表示値を維持します。(表示器には「H」が点灯します。)測定入力の変動しても表示は変化しません。再度このボタンを押すと、ホールド状態は解除され測定状態に戻ります。(表示器の「H」は消えます。)

4-7 最大値ホールド：MAX H

MAX H ボタンを1秒以上押すと機能が作動し、表示器には「MAX H」と最大値が表示されます。(この機能は電圧測定、電流測定、ADP測定ファンクションで使用できます。)機能を解除するにはこのボタンを1秒以上押してください。

4-8 リラティブ測定(相対値測定)： Δ REL

RELボタンを押すと「 Δ 」が表示されその時点の値がYとなり、それ以後の実際の入力値Xに対してX-Yの値が表示されるようになります。解除するには Δ RELボタンを再度押してください。

4-9 誤挿入警報(ALARM)

ファンクションスイッチが μA / mA / A以外の時、テストリードをA端子または μA / mA端子に挿入する(ファンクションと測定端子が合っていない)と誤挿入をブザー音で警告します。

4-10 用語

交流検波方式





平均値方式(RD700)では、正の半周期間の電圧または電流を平均して値を表します。入力波形が正弦波で歪のない波形測定の時には誤差は生じませんが、入力波形が歪正弦波や非正弦波を測定した場合は誤差を生じます。

実効値方式(RD701)では、交流の大きさを直流と同じ仕事量として表します。このTrue RMS (Root Mean Square)回路により正弦波や方形波、三角波等非正弦波の実効値測定ができます。(入力信号の測定値は信号電力の尺度となりますので平均検波した値より、より有効な値として測定されます。)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

クレストファクタ(波高率)

    CF(クレストファクタ)は信号のピーク値をその信号の実効値で割った値であらわれます。正弦波や三角波等最も一般的な波形は相対的にクレストファクタは低くなっています。また、デューティーサイクルの低いパルス列に類似した波形ではハイ・クレストファクタ係数となります。代表的な各波形の電圧、クレストファクタは表を参考にしてください。

入力波形	ピーク値 V_p	実効値 V_{rms}	平均値 V_{avg}	クレストファクタ V_p/V_{rms}	波形率 V_{rms}/V_{avg}
正弦波 	$V_{rms} \cdot \sqrt{2}$ $=1.414V_{rms}$	$\frac{V_p}{\sqrt{2}}$ $=0.707V_p$	$\frac{2V_p}{\pi}$ $=0.637V_p$	$\sqrt{2}$ $=1.414$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ $=1.111$
方形波 	V_p	V_p	V_p	1	1
三角波 	$V_{rms} \cdot \sqrt{3}$ $=1.732V_{rms}$	$\frac{V_p}{\sqrt{3}}$ $=0.577V_p$	$\frac{V_p}{2}$ $=0.5V_p$	$\sqrt{3}$ $=1.732$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$ $=1.155$
パルス 	V_p	$\sqrt{\frac{\tau}{2\pi}} \cdot V_p$	$\frac{\tau}{2\pi} \cdot V_p$	$\sqrt{\frac{2\pi}{\tau}}$	$\sqrt{\frac{2\pi}{\tau}}$

各波形の電圧一覧

NMR (ノーマルモードノイズ除去)

ACノイズを除去し、正確なDC測定をする機能です。50/60Hz時60dB以上で機能します。

CMR (コモンモードノイズ除去)

電圧測定時にLCD表示のちらつきを安定させるためCOMと+のターミナルの間にある電圧を除去する機能です。ACV測定時にDCから60Hz時60dB以上で、DCV測定時に50/60Hz時120dB以上で機能します。


勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【5】測定方法

5-1 始業点検

⚠ 注意

1. 電源スイッチをONしたとき、電池消耗警告表示が点滅または点灯していないことを確認すること。点滅または点灯しているときは、新しい電池と交換すること。
2. 本体およびテストリードが傷んでいたり、壊れていたりしている場合は使用しないこと。
3. テストリードおよびヒューズが切れたりしていないことを確認すること。

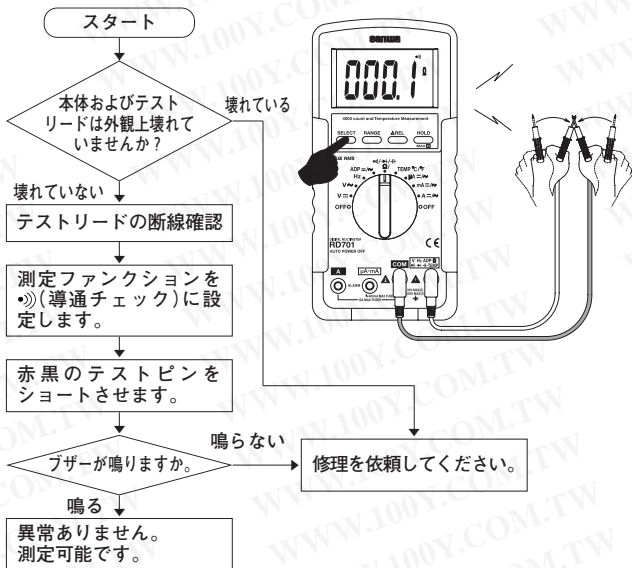

5-2 電圧(V)/周波数(Hz)測定

△ 警告

1. 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないこと。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。

5-2-1 電圧(ACV/DCV)測定

DCV : 最大定格入力電圧 DC 1000V

ACV : 最大定格入力電圧 AC 1000V

1) 測定対象

DCV : 電池や直流回路の電圧を測ります。


ACV : 電灯線電圧などの正弦波交流電圧を測ります。

2) 測定レンジ

DCV・ACV : 400.0mV~1000Vの5レンジ

3) 測定方法

- ① テストリードの赤プラグをV端子に、黒プラグをCOM端子に差し込みます。
- ② ファンクションスイッチを'V $\overline{\text{---}}$ 'または'V \sim 'に設定します。
- ③ 被測定回路に赤黒のテストピンを接触させます。
◇DCV : 被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンを、プラス電位側に赤のテストピンを接触させます。
◇ACV : 被測定回路に赤黒のテストピンをそれぞれ接触させます。
- ④ 表示器の表示値を読み取ります。
- ⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

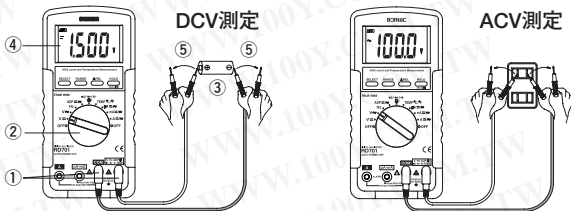

備考 : AC400.0mVレンジはRANGEボタンで選択します。DC/AC400.0mVレンジの入力抵抗が1000M Ω のため、テストリード開放時に表示が変動する場合がありますが故障ではありません。
AC400.0mVレンジのとき、RD700は0~AC10mV、RD701では0~AC40mVの範囲は確度保証外となります。また、入力端子をショートしても表示は“0.0mV”になりませんが、測定に影響はありません。

5-2-2 周波数(Hz)測定

Hz：最大定格入力電圧AC 20Vrms

1) 測定対象


AC回路などの周波数を測ります。

2) 測定可能範囲

10.00Hz~1.000MHz (オートレンジ)

3) 測定方法

- ①テストリードの赤プラグをHz端子に、黒プラグをCOM端子に差し込みます。
- ②ファンクションスイッチを‘Hz’に設定します。
- ③被測定物に赤黒のテストピンを接触させます。
- ④表示器の表示値を読み取ります。
- ⑤測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

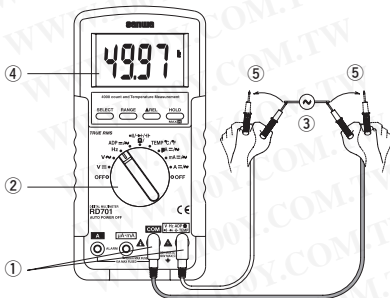

備考：入力電圧…20VAC rms以下

入力信号…正弦波または40%~70%デューティー比の方形波

入力感度…10Hz~20kHz : 0.9Vrms以上

20kHz~500kHz : 2.6Vpまたは1.9Vrms以上

500kHz~1MHz : 4.2Vpまたは3Vrms以上

サンプルレート…2回/秒

5-3 アダプター(ADP)測定


1) 使用可能プローブ

電流プローブ：CL-22AD / CL33DC

※ 1Aに対し1mVを出力(400mV以下)する電流プローブ

2) 使用方法

- ①プローブの '+' または赤プラグをADP端子に、 '-' または黒プラグをCOM端子に差し込みます。
 - ②ファンクションスイッチを 'ADP' に設定し、SELECTボタンで 'DC' または 'AC' を選択します。
 - ③クランププローブの鉄心を開き、被測定導体を鉄心中央に挿入し、鉄心を完全に閉じます。
 - ④表示器の表示を読み取ります。(本器では1mVを10カウントで表示します。表示例はP.26『アダプター表示例』を参照してください。)
- 1Aに対し1mV出力の電流クランププローブの場合は、表示器上に '1000' と表示されていれば '100A' を意味します。
- ⑤測定後はクランププローブの鉄心を開き、被測定導体からクランププローブをはずします。

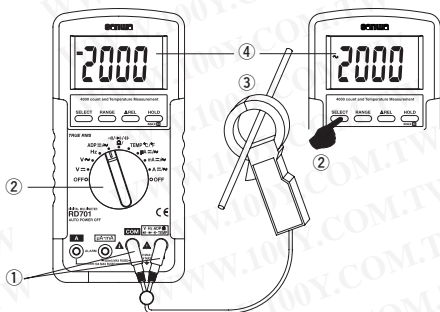

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

5-4 抵抗(Ω)測定/静電容量(μ)測定/ダイオード(\rightarrow)テスト/ 導通(\bullet)チェック

⚠ 警告


入力端子には電圧を絶対に加えないこと。

5-4-1 抵抗(Ω)測定

- 1) 測定対象
抵抗器や回路の抵抗を測ります。
- 2) 測定レンジ
400.0 Ω ～40.00M Ω までの6レンジ
- 3) 測定方法

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- ①テストリードの赤プラグを Ω 端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
- ②ファンクションスイッチを ' Ω/\bullet '/ \rightarrow / μ / \rightarrow ' に設定します。
- ③被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてて測定します。
- ④表示器の表示値を読み取ります。
- ⑤測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

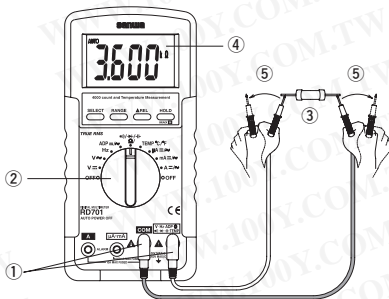

備考：測定に際しノイズの影響を受ける場合は、被測定物をCOM電位でシールドしてください。また、テストピンに指を触れて測定すると、人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。入力端子間の開放電圧は約0.4VDC以下です。


5-4-2 導通(●)チェック

1) 測定対象

配線の断線、導通確認や配線の選定に用います。

2) 使用方法

- ① テストリードの赤プラグを●端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
- ② ファンクションスイッチを‘Ω/●’/→/+/+’に設定し、SELECTボタンで‘●’を選択します。
- ③ 被測定回路または導線に赤黒のテストピンをそれぞれあててチェックします。
- ④ ブザーが鳴る(導通)か鳴らないか(断線)で確認をします。
- ⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

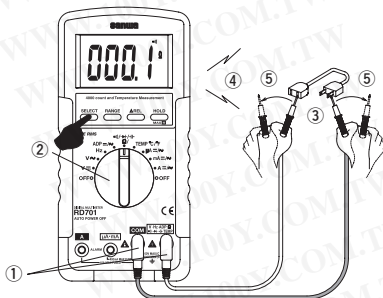

備考：スレッシュホールドレベルは約20Ω～120Ωです。
入力端子間の開放電圧は約0.4VDC以下です。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


5-4-3 ダイオード(→)テスト

1) 測定対象

ダイオードの良否をテストします。

2) 使用方法

- ①テストリードの赤プラグを→端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
- ②ファンクションスイッチを‘Ω/●)/→/⊕’に設定し、SELECTボタンで‘→’を選択します。
- ③ダイオードのカソード側に黒のテストピンを、アノード側に赤のテストピンを接触させます。
表示器にダイオードの順方向電圧降下が表示されていることを確認します。
✓“0.000V”表示はダイオードが短絡しているため不良です。
✓“OL”表示はダイオードが開放しているため不良です。
- ④ダイオードのカソード側に赤のテストピンを、アノード側に黒のテストピンを接触させます。
表示器にダイオードの逆方向電圧降下が表示されていることを確認します。
✓逆方向電圧降下を測定したとき、“OL”表示が出た場合、ダイオードは正常です。このとき他の表示が出た場合、ダイオードが短絡しているなどの不良です。
- ⑤測定後は被测定物から赤黒のテストピンをはなします。

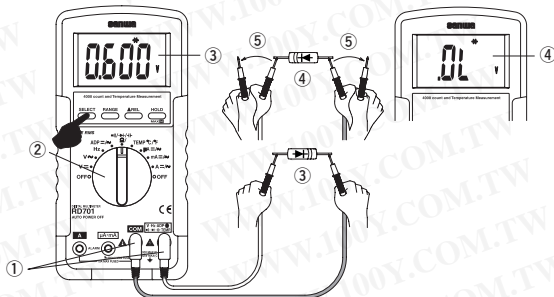

備考：入力端子間の開放電圧は1.6VDC以下です。

5-4-4 静電容量(⊕)測定

⚠ 注意

1. コンデンサ内の電荷は測定前に放電してください。
2. 本器は電流を被測定コンデンサに加える測定方式のため、漏れ電流の大きい電解コンデンサなどの測定は誤差が大きくなるために適しません。
3. 静電容量の大きいコンデンサでは、測定時間が長くなります。

1) 測定対象


フィルムコンデンサなどの漏れ電流の少ない静電容量を測ります。

2) 測定レンジ

500.0nF~3000 μ Fまでの5レンジ(オートレンジ)

3) 測定方法

- ① テストリードの赤プラグを⊕端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
- ② ファンクションスイッチを' Ω/\bullet)/ \rightarrow /⊕'に設定し、SELECTボタンで'⊕'を選択します。
- ③ 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてて測定します。
- ④ 表示器の表示値を読み取ります。
- ⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

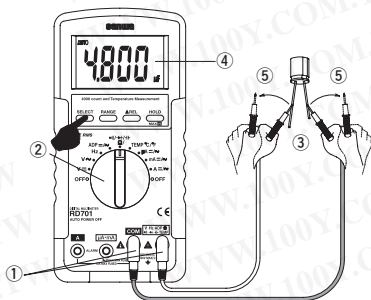

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

5-5 温度(TEMP)測定

1) 測定対象

外気や水、物体などの温度を測定します。


2) 測定範囲

摂氏： $-20^{\circ}\text{C}\sim 300^{\circ}\text{C}$

華氏： $-4^{\circ}\text{F}\sim 572^{\circ}\text{F}$

3) 測定方法

- ① 付属の温度センサK-250PCの‘-’プラグをCOM端子に、‘+’プラグをTEMP端子に差し込みます。
- ② ファンクションスイッチを‘TEMP’に設定し、SELECTボタンで‘C’または‘F’を選択します。
- ③ 被測定対象にK-250PCのセンサを当てます。
- ④ 表示器の表示値を読み取ります。
- ⑤ 測定後は被測定対象からセンサをはなします。

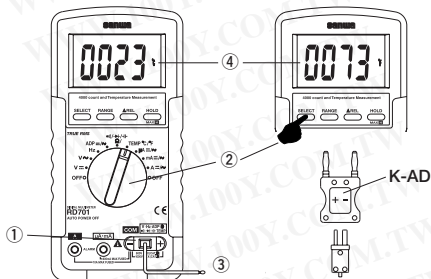

備考：その他の別売品温度センサを使用する場合は、別売品Kタイプアダプター(K-AD)を使用してください。


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

5-6 電流($\mu\text{A}/\text{mA}/\text{A}$)測定



警告

1. 入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
2. 必ず負荷を通して直列に接続すること。

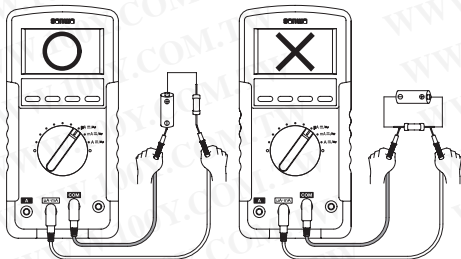

3. 入力端子に最大定格電流を超える入力は加えないこと。
4. 測定前に予め回路の電源スイッチをOFFにし、測定部分を切り離してテストリードをしっかりと接続すること。

DC μA , mA: 最大定格入力電流 DC400mA

AC μA , mA: 最大定格入力電流 AC400mA

DCA: 最大定格入力電流 DC 10A

ACA: 最大定格入力電流 AC 10A

1) 測定対象

DCA: 直流回路の電流を測ります。

ACA: 交流回路の電流を測ります。

2) 測定レンジ

DC/AC μA , mA: 400.0 $\mu\text{A}/4000 \mu\text{A}$ と40.00mA/400.0mAの合計4レンジ

DC/ACA: 4.000A, 10.00Aの2レンジ

3) 測定方法

- ① テストリードの赤プラグを $\mu\text{A}/\text{mA}$ 端子またはA端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
- ② ファンクションスイッチを' μA 'または'mA'または'A'に設定し、SELECTボタンで'DC~'または'AC~'を選択します。


③被測定回路に赤黒のテストピンを負荷と直列になるように接続します。

◇DCA：被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンを、プラス電位側に赤のテストピンを直列になるよう接続します。


◇ACA：被測定回路と直列に赤黒のテストピンをそれぞれ接続します。

④表示器の表示値を読み取ります。

⑤測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはなします。

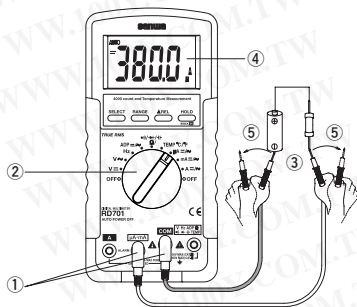

µA・mA測定

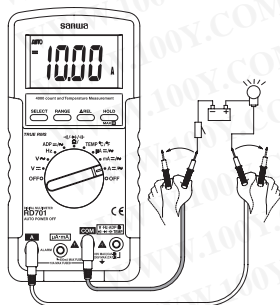

A測定

備考：10A測定は連続測定可能です。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【6】保守管理について

⚠ 警告

1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理を行うこと。
2. 安全と確度の維持のために1年に1回以上は校正、点検を実施すること。

6-1 保守点検

1) 外観

- 落下などにより、外観が壊れていませんか？

2) テストリード

- 入力端子にプラグを差し込んだときに、差し込みは緩くないですか？
- テストリードのコード部分が傷んでいませんか？
- テストリードのどこかの箇所から芯線が露出していませんか？

備考：以上の項目に該当するものはそのまま使用せず、修理または新しいものと交換してください。また、テストリードが切れたりしていないことを、【5】5-1を参照して確認してください。

6-2 校正

校正、点検については三和電気計器(株)羽村工場サービス課までお問い合わせください。(P.21 [送り先] 参照)

6-3 内蔵電池および内蔵ヒューズ交換

⚠ 警告


1. 入力端子に入力が加わった状態でリヤケースを外すと、感電のおそれがあるため、必ず入力が加わっていないことと、ファンクションスイッチがOFFになっていることを確認してから作業を行うこと。
2. 交換用ヒューズは同定格のものを使用すること。ヒューズの代用品を用いたり、短絡したりすることは絶対にしないこと。

出荷時の電池について

工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

※モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

- ①ホルスタをはずし、スタンドを立て電池ふた止めネジをブラスタライバーではずします。
- ②電池ふたを取りはずし、中の電池またはヒューズを新品と交換します。
- ③電池ふたを取り付けてネジ止めし、ホルスタを本体にはめて交換終了です。

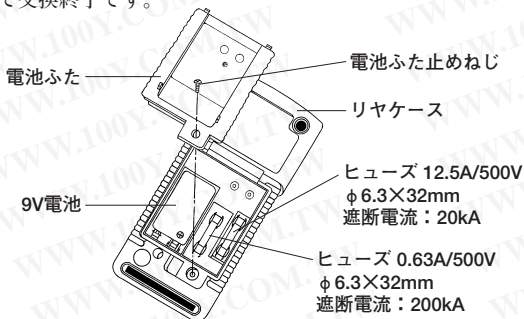

⚠ 注意

電池取り付けの際は、電池の極性を間違えないよう注意してください。

6-4 保管について

⚠ 注意

1. パネル、ケース等は揮発性溶剤に弱いいため、シンナーやアルコールなどでふいたりしないでください。お手入れをする場合は、乾いた柔らかい布などで軽くふきとってください。
2. パネル、ケース等は熱に弱いため、高熱を発するもの(はんだこて等)の近くに置かないでください。
3. 振動の多い場所や落下のおそれがある場所には保管しないでください。
4. 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所での保管は避けてください。
5. 長期間使用されない場合、内蔵電池を必ず抜いておいてください。

以上の注意項目を守り、環境の良い場所(【8】8-1参照)に保管してください。

【7】アフターサービス

7-1 保証期間について

本製品の保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限りです。
また、製品本体の確度および許容差は1年保証、製品付属の電池、
ヒューズ、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。

7-2 修理について

1) 本修理依頼の前に次の項目をご確認ください。

- 内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいでしょうか？
- 内蔵ヒューズやテストリードは断線していませんか？

2) 保証期間中の修理

保証書の記載内容によって修理させていただきます。

3) 保証期間経過後の修理

- 修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
- 本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。この補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。

4) 修理品の送り先

- 製品の安全輸送のため、製品より5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。また、修理品には不具合事項を記入していただき、修理品と一緒に送りください。
- 箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
- 輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

【送り先】 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課

〒205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15

TEL (042)554-0113/FAX (042)555-9046

5) 補修用ヒューズについて

補修用ヒューズをお求めの場合は、上記サービス課あてにご使用されている機種名およびヒューズの形状と定格を明記し、ヒューズ代金と送料分の切手を同封してご注文ください。

〈形状〉	〈定格〉	〈単価〉	〈送料〉
φ6.3×32mm	0.63A/500V	¥505(税込¥530)	¥120(10本迄)
部品番号F1198 セラミックヒューズ/遮断容量200kA			

〈形状〉	〈定格〉	〈単価〉	〈送料〉
φ6.3×32mm	12.5A/500V	¥505(税込¥530)	¥120(10本迄)
部品番号F1199 セラミックヒューズ/遮断容量20kA			

7-3 お問い合わせ

お問い合わせ先

東京本社 : TEL (03)3253-4871/FAX (03)3251-7022

大阪営業所 : TEL (06)6631-7361/FAX (06)6644-3249

お客様計測相談室 : ☎ 0120-51-3930

受付時間9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

ホームページ : <http://www.sanwa-meter.co.jp>

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝 特 力 電 子 (上 海) 86-21-54151736

勝 特 力 電 子 (深 圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

【8】仕 様

8-1 一般仕様

動作方式	△-Σ方式	
液晶表示器	4000カウント(Hz:9999カウント、 \pm :5000カウント)	
サンプルレート	3回/秒 (Hzを除く)、2回/秒 (Hz)	
レンジ切り換え	オート及びマニュアル (一部マニュアルまたはオートのみ)	
オーバー表示	数値部に“OL”を表示	
極性表示	自動切り換え (マイナス入力時に“-”のみ表示)	
電池消耗警告	約2.4V以下でバッテリー(⊖)マークが点灯または点滅	
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ	
動作温度	0℃～40℃ 0-80%R.H.・35℃～50℃ 0-70%R.H.	
保存温度	-20℃～60℃ 80%R.H. (バッテリーを除く)	
温度係数	0.15×(23±5℃での確度)/℃ (0℃～18℃, 28℃～50℃)	
電 源	9V電池(NEDA1604、IEC6F22またはJIS006P)	
交流検波方式	RD700:平均値方式 / RD701:真の実効値方式	
オートパワーオフ	電源投入後から約30分後に電源がOFF	
安 全 規 格	IEC61010-1 (EN61010-1) 2nd (2001)	
	V・Hz・ADP・Ω・ ●)・→・ \pm ・TEMP	DC・AC 1kVまでにおいてはCATⅡに準拠 DC・AC 600VまでにおいてはCATⅢに準拠
	μ A・mA	AC500V・DC300Vまで…CATⅡに準拠
	A	AC500V・DC300Vまで…CATⅡに準拠
E . M . C .	EN55022(1994/A1; 1995/ClassB)、EN50082-1(1992)に準拠	
寸 法	製 品 単 体	L169mm×W81mm×H42mm
	ホルスタ装着時	L179mm×W87mm×H55mm
重 量	製品単体:320g / ホルスタ装着時:460g	
消 費 電 力	約10mW / オートパワーオフ時:約0.9mW (RD700)・約1.1mW (RD701)	
付 属 品	テストリード(TL-82)、Kタイプ熱電対:K-250PC、ホルスタ(H-50)、電池(本体収納)、取扱説明書、検査合格証	
別 売 品	Kタイプアダプター:K-AD 電流クランププローブ:CL-20D・CL22AD・CL33DC	

過電圧カテゴリ

過電圧カテゴリⅠ(CATⅠ):コンセントから電源変圧器(トランス)等を経由した機器内の二次側電路。

過電圧カテゴリⅡ(CATⅡ):コンセントに接続する電源コード付き機器の一次側電路。

過電圧カテゴリⅢ(CATⅢ):直接分電盤から電気を取り込む機器の一次側および分岐部からコンセントまでの電路。

過電圧カテゴリⅣ(CATⅣ):引込み線から分電盤までの電路。

8-2 測定範囲および確度

温度：23±5℃

湿度：75% R.H.以下

rdg(reading)：読み取り値、dgt(digit)：最終桁のカウント数

ファンクション・レンジ		確度	入力抵抗	備考
DCV	400.0mV	±(0.3%rdg + 4dgt)	1000MΩ	NMR： >50dB (50/60Hz) CMR： >120dB (DC, 50/60Hz, Rs=1kΩ)
	4.000V	±(0.5%rdg + 3dgt)	10MΩ・ 公称30pF	
	40.00V			
	400.0V			
	1000V	±(1.0%rdg + 4dgt)		
ACV ¹⁾	400.0mV	±(4.0%rdg + 5dgt)	1000MΩ	50～500Hz CMR：>60dB (DC～60Hz, Rs=1kΩ)
	4.000V	±(1.5%rdg + 5dgt)	10MΩ・ 公称30pF	
	40.00V			
	400.0V			
	1000V	±(4.0%rdg + 5dgt)		
Ω	400.0Ω	±(0.8%rdg + 6dgt)	開放電圧：0.4VDC (Typ)	
	4.000kΩ	±(0.6%rdg + 4dgt)		
	40.00kΩ			
	400.0kΩ			
	4.000MΩ			
	40.00MΩ	±(2.0%rdg + 4dgt)		
F	500.0nF	±(2.5%rdg + 6dgt) ²⁾	50.00nFレンジは表示されますが、 保証範囲外です。 フィルムコンデンサまたは同 等以上の漏れ電流が少ないも のについての確度。	
	5.000μF			
	50.00μF			
	500.0μF			
	3000μF			
Hz	50.00Hz	±(0.5%rdg + 4dgt)	入力電圧：20VAC rms以下 入力信号：正弦波、デューティー比 40%～70%の方形波 感度：10Hz～20Hz：>0.9Vrms 20Hz～500kHz：>2.6Vp / 0.9Vrms 500kHz～1MHz：>4.2Vp / 3Vrms サンプルレート：2回/秒	
	500.0Hz			
	5.000kHz			
	50.00kHz			
	500.0kHz			
	1.000MHz			
TEMP	-20～300℃	±(2%rdg + 3℃)	K-タイプ熱電対レンジについての確 度で、熱電対の確度は含みません。	
	-4～572°F	±(2%rdg + 6°F)		

1)：RD701のACVとACA、AC-ADPの真の実効値確度は、レンジの5% (AC400.0mVは10%)から100%までの範囲内で規定しています。

最大クレストファクタ：<1.75:1 (フルスケール時)

<3.5:1 (ハーフスケール時)

※周波数帯域幅内の指定された非正弦波周波数です。

2)：電池電圧が2.8V以上で上記確度を保証します。しかし、約2.4Vの電池
消耗警告電圧を下回っていくと、確度は12%になります。

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ファンクション・レンジ		確 度	負担電圧	備 考
DCA	400.0 μ A	$\pm(2.0\%rdg + 5dgt)$	0.15mV/ μ A	*10Aは連続測定可能
	4000 μ A	$\pm(1.2\%rdg + 3dgt)$	3.3mV/mA	
	40.00mA	$\pm(2.0\%rdg + 5dgt)$		
	400.0mA	$\pm(1.2\%rdg + 3dgt)$		
	10.00A*	$\pm(1.2\%rdg + 3dgt)$	0.03V/A	
ACA ¹⁾	400.0 μ A	$\pm(2.0\%rdg + 6dgt)$	0.15mV/ μ A	50Hz~500Hz *10Aは連続測定可能
	4000 μ A	$\pm(1.5\%rdg + 4dgt)$	3.3mV/mA	
	40.00mA	$\pm(2.0\%rdg + 6dgt)$		
	400.0mA	$\pm(1.7\%rdg + 4dgt)$		
	4.000A	$\pm(2.0\%rdg + 6dgt)$		
10.00A*	$\pm(1.8\%rdg + 4dgt)$	0.03V/A		

ファンクション・レンジ		備 考
→+	2.000V	試験電流：0.25mA(Typ)、開放電圧：約<1.6VDC
•))	400.0 Ω	スレッシュホルドレベル：20 Ω ~120 Ω 開放電圧：約<0.4VDC

ファンクション		確 度 ³⁾	入力抵抗	備 考
ADP	DC	$\pm(0.3\%rdg + 4dgt)$	1000M Ω ・ 公称30pF	RD700: 50Hz~500Hz RD701: 50Hz~3kHz
	AC ¹⁾	$\pm(1.5\%rdg + 5dgt)$		

3)：センサの確度は含まれていません。

確度計算方法

例) 直流電圧測定(DC mV)

表示値：100.0 [mV]

レンジ確度：400 [mV]レンジ… $\pm(0.3\%rdg+4dgt)$

誤差： $\pm(100.0 [mV] \times 0.3\%rdg + 4dgt) = \pm 0.7 [mV]$

計算式： $100.0 [mV] \pm (100.0 [mV] \times 0.3\%rdg + 4dgt)$

真値：099.3 [mV]~100.7 [mV] の範囲内

※400.0 [mV]レンジにおける4 [dgt]とは、0.4 [mV]に相当します。

※：トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、また無線機など強電界の発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

[アダプター(ADP)表示例]

プローブ型名	レンジ	プローブ出力	DMM表示	読み取り値
CL-22AD	DC 20A*	DC 15mV	DC 0150	1.5A
	DC 200A	DC 150mV	DC 1500	150A
	AC 20A*	AC 15mV	AC 0150	1.5A
	AC 200A	AC 150mV	AC 1500	150A
CL33DC	DC 30A*	DC 25mV	DC 0250	2.5A
	DC 300A	DC 250mV	DC 2500	250A

*: このレンジにおいては、0.1Aのときに1mV出力となります。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

MEMO

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MEMO

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MEMO

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

sanwa

保証書

ご氏名

様

型名 RD700/RD701

製造No.

ご住所

□□□-□□□□

この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。

本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。

※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

TEL

保証期間

三和電気計器株式会社

ご購入日

年 月より3年間

本社=東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京(03)3253-4871(代)

保証規定

保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。但し下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

記

1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国内において有効です。

This warranty is valid only within Japan.

年 月 日	故障内容をご記入ください。

※無償の認定は当社において、行わせていただきます。

sanwa

三和電気計器株式会社

本社=東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京(03)3253-4871(代)
大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2-7-2
郵便番号=556-0003・電話=大阪(06)6631-7361(代)

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)